


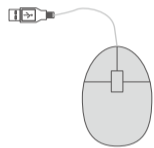
◆ Solar Link ZERO の基本構成

- ① Solar Link ZERO 本体 (以下、ZERO 本体)
 - ② 専用 AC アダプタ
 - ③ USB メモリ
- ※設定変更時や計測データの取得時に使用
- ④ 取扱説明書・施工説明書・出荷時設定表など


◆ 施工時に必要なもの


計測の開始と確認のために下記のものがが必要です。

- Windows PC**


USB ポートと LAN ポートのあるもの
 対応 OS：Windows 7/10。
 付属の USB メモリ内の設定ツールを使用し設定変更を行います。持ち運びしやすいノート PC が推奨です。
- USB マウス**


USB ポートに接続できる有線マウス
 ZERO 本体の「日時の確認と設定 (B 面参照)」の際に、必要となる場合があります。
- LAN ケーブル**

計測対象機器との通信や、Windows PC をネットワークに接続する場合に使用します。
- ディスプレイ**


解像度 1920 × 1080 pixel が表示可能で HDMI 端子があるもの
 計測状況や表示確認に使用します。現地にディスプレイが無い場合に用意が必要な場合があります。
 ※ノート PC で代用することはできません。
 ※ Web アプリケーションで確認する場合 (施工説明書に記載) は不要
- HDMI ケーブル**


ZERO 本体とディスプレイを接続
 計測状況や表示確認に使用します。現地にディスプレイが無い場合に用意が必要な場合があります。
- 計測対象機器の情報**

計測対象機器の IP アドレス情報や設定変更方法
 また、その設定変更に必要な機器など。

◎ 計測対象機器の IP アドレスの確認

「出荷時設定表」に記載の IP アドレスと、計測対象機器に設定されている IP アドレスが一致していることを確認します。

 **注意** IP アドレスが一致していない場合、計測ができません。下記のいずれかの方法で設定変更が必要です。
 (→ 一致している場合は「STEP1 本体の設置・接続」へ)

方法 1：計測対象機器側の設定を「出荷時設定表」に合わせる。
 →計測対象機器に付属の取扱説明書等を参照して行ってください。


方法 2：ZERO 側の設定を変更する (要 Windows PC)。
 →下記の手順で付属の USB メモリ内の conf (または conf.exe) を設定します。

ZERO 側の設定変更 (詳細は付属の USB メモリ内の PDF ファイル「設定変更手順書」P.13 参照)


1. conf (または conf.exe) を起動し、「計測関係設定」-「計測機器」を選択。



2. システム構成の「LAN ポート：○○ (計測対象機器名)」を選択し、「IP アドレス設定」ボタンをクリックして IP アドレスを書き換えます。

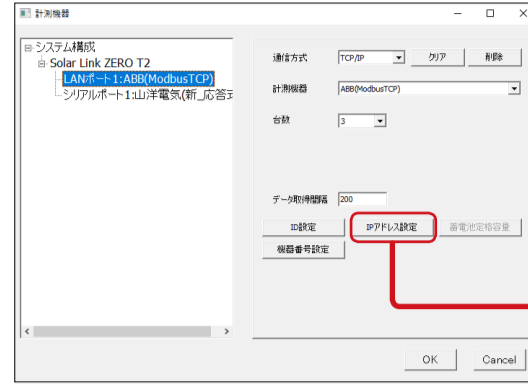

※注意※
 この操作は計測対象機器の IP アドレスを ZERO 本体に登録する操作です。計測対象機器側の IP アドレスを変更する操作ではありません。

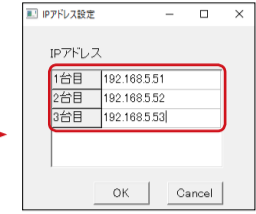

3. 「OK」をクリックして画面を閉じます。
 4. 「ネットワーク設定」-「本体」を選択し、設定内容の確認または変更します。



※使用する接続方法に応じて、有線 LAN/ 無線 LAN タブの設定を確認または変更してください。
 ※ ZERO 本体のネットワーク設定の出荷時設定値は「出荷時設定表」を参照してください。

5. 「OK」をクリックして画面を閉じ、設定ツールを終了します。
 6. 設定を反映するために、ZERO 本体に付属の USB メモリを挿入します。
 (STEP2 で行う ZERO 本体の再起動時に設定変更内容が反映されます)

STEP 1 本体の設置・接続

◎ ZERO 本体の設置


設置環境

- 必ず手が届くところに設置してください。設置後に本体のスイッチ操作や、付属の USB メモリの抜き差し、LED 表示の確認を行う必要があります。
- ZERO 本体に接続する LAN ケーブルが届く場所。
- ZERO 本体と電源コンセントが専用 AC アダプタを用いて接続可能な場所。(専用 AC アダプタのケーブル長：120cm)
- ZERO 本体を入れる収納箱がある場合は収納箱を設置できる広さが十分にある場所。
- 平らで滑りにくい場所。


ZERO 本体の設置

- 配線用のスペースを必ず確保してください。

※注意※
 ZERO 本体は HDMI ポートが上になるように設置してください (図の通り)。図のように設置できない場合は、HDMI ケーブルが抜けにくいよう止め具などで固定していただく必要があります。

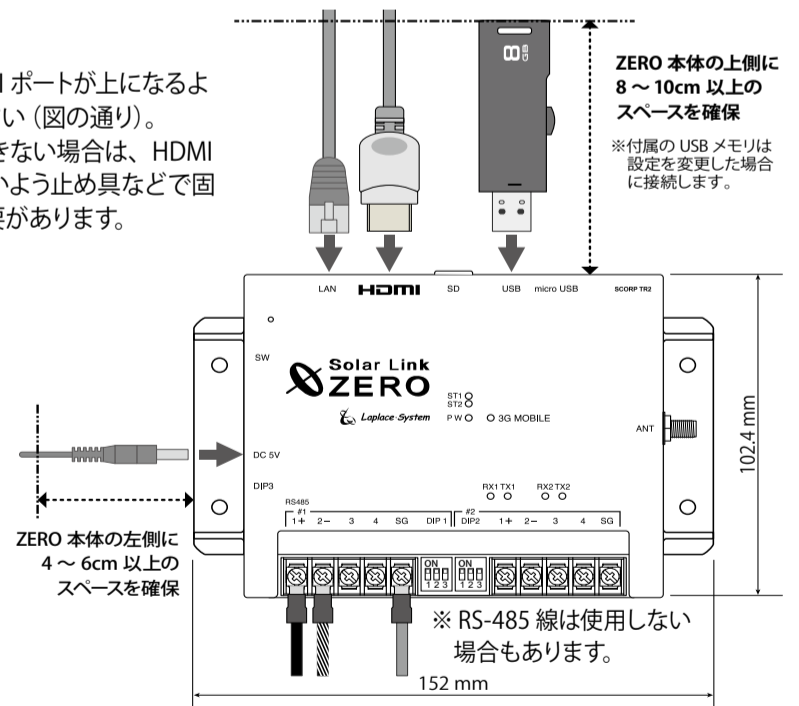


ZERO 本体の取り付けには、穴径 Φ 4.5mm の取付穴に適合したネジをご使用ください。

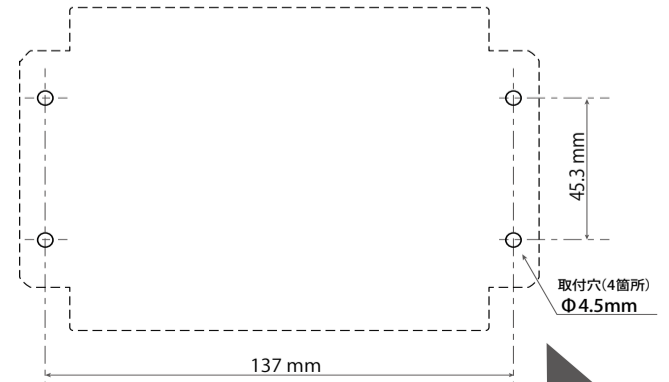

B 面へ続く

◎ 計測対象機器と ZERO 本体間の LAN 接続


下図を参考に、計測対象機器からの LAN ケーブルを接続します。

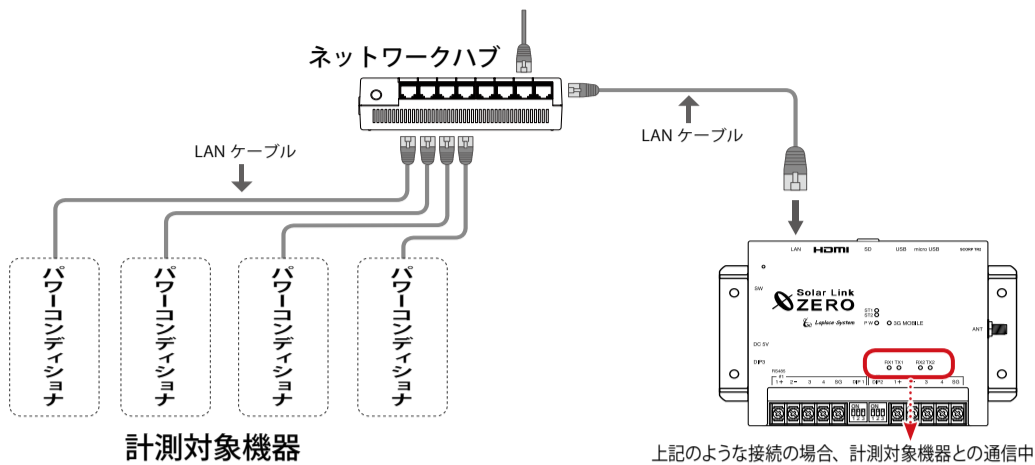

◎ ZERO 本体への周辺機器の接続

下図を参考に、HDMI ケーブル・LAN ケーブル等を接続します。(周辺機器がある場合はそれらの電源を入れます)。


- ・ 設定ツールで設定を変更した場合は、USB メモリも ZERO 本体に挿入します。
- ・ DIP スイッチ 3-3 が「OFF」であることを確認します。

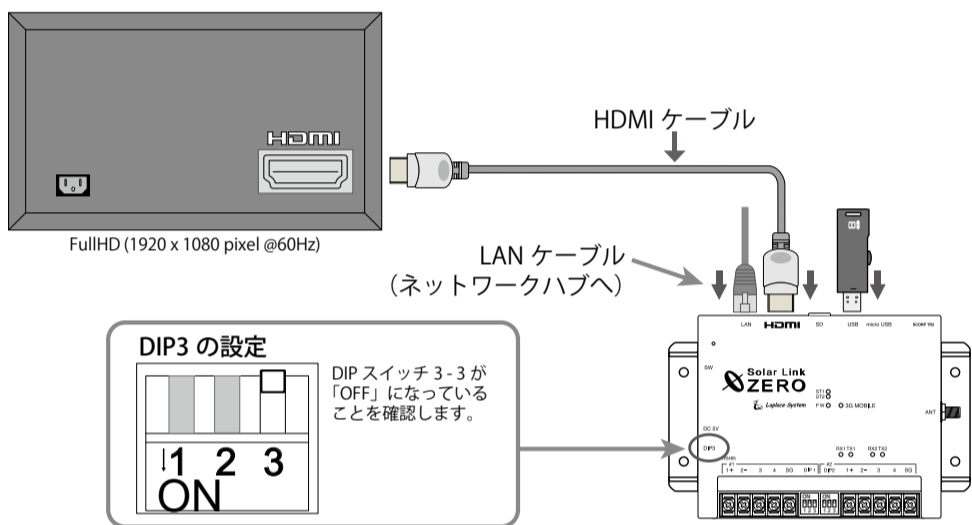

STEP 2 計測の確認

◎ 電源の投入


ZERO 本体に、専用 AC アダプタを接続します。起動するとディスプレイに画面 a が表示されます。その後画面 b が表示されます。

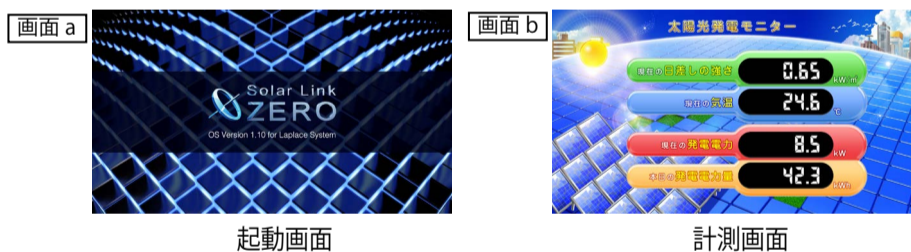

◎ 日時の確認と設定

ZERO の内部時計に設定された日付と時刻を確認します。計測値は内部時計の日時で記録されます。必ず現在の日時であることを確認してください。

- ① 画面 b の状態で ZERO 本体左側面のタクトスイッチ (白いボタン) を 1 回押しすと、画面 c が表示されます。画面 c 右上の日時が現在の日時であることを確認してください。
→正しい場合は「計測の確認」へ

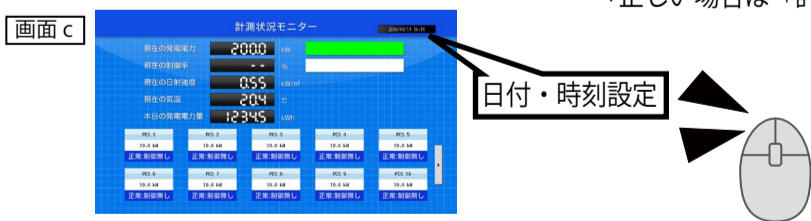

- ② マウスを操作し、画面 c 右上の日時をクリックすると、画面 d が表示されます。
- ③ 現在 ZERO 本体に設定されている日時が表示されるので、変更部分を選択 (赤枠で囲まれる) し、数値を入力します。
- ④ 入力後「Set」をクリックすると約 10 秒間の設定処理の後、画面が再度読み込まれます。
- ⑤ 画面の再読み込み後、日時が変更されているか確認します。



◎ 計測の確認

(1) 計測対象機器データの確認

1. 画面 e で表示される発電状況および計測対象機器の状態を確認します。

画面 e

計測対象機器状態

正常:制御無し	計測対象機器から信号を正常に受信している場合
無通信	計測対象機器と ZERO が通信できていない場合
故障	計測対象機器から故障信号を受けた場合
停止	計測対象機器から停止信号を受けた場合
系統異常	計測対象機器から系統異常信号を受けた場合

↑接続機器がパワーコンディショナの場合は PCS、蓄電池システムの場合は BATTERY と台数分表示。
※故障・停止・系統異常は計測対象機器の種類により表示されない場合があります。

【確認】

- 接続されている計測対象機器の台数分、画面 e が表示されているか。
- 全ての計測対象機器の状態表示が「正常:制御無し」と表示されているか。
- 計測対象機器の状態と画面の表示内容に乖離はないか。

(2) ZERO 本体の再起動

※設定ツールで設定変更した場合は、USB メモリも ZERO 本体に挿入します。

1. ZERO 本体左側面の白いボタン (タクトスイッチ) を 3 秒ほど長押ししてから離し、ZERO 本体を再起動します。
2. LED 表示で正常に計測できていることを確認します (PW LED (緑) が点灯、ST2 LED (緑) が点滅)


ディスプレイの画面が正常に表示されていれば、施工完了です。USB メモリを挿入している場合は取り外して保管してください。

● トラブル事例と対策

計測状況モニター画面 (画面 c)

全ての計測対象機器データが「--kW」、「無通信」と表示。

- 計測対象機器の電源は入っていますか？
- ネットワークハブの電源は入っていますか？
LAN ケーブル毎の通信状態もご確認ください (LED が点灯点滅しているか)。
- 計測対象機器の IP アドレス設定は正しいですか？

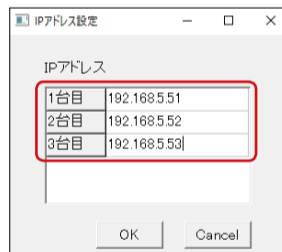

※ ZERO 側の確認と設定方法は A 面「ZERO 側の設定変更」を参照。
※計測対象機器側の確認と設定は計測対象機器のメーカーにお問い合わせください。

n 台目の計測対象機器データが「--kW」、「無通信」と表示。

- n 台目の計測対象機器の IP アドレス設定は正しいですか？
- 計測対象機器と ZERO 本体間の配線に緩みや外れはありませんか？

計測対象機器状態と画面の表示内容に乖離がある。

- 計測対象機器側の状態をご確認ください。

計測対象機器状態が「故障、停止、系統異常」と表示される。

- 計測対象機器側の状態をご確認ください。

ディスプレイ表示全般

真っ暗な画面、または、何も表示されていない。

- ディスプレイの電源は ON になっていますか？
- ZERO 本体は起動していますか？
(PW LED (緑) が点灯、ST2 LED (緑) が点滅であれば正常動作中です)
- ZERO 本体とディスプレイ間の HDMI ケーブルに緩みや外れはありませんか？
- ディスプレイの入力 (ライン) 切替が正しく設定されていますか？
- エクステンダーを介してディスプレイに画像を表示している場合、エクステンダーのトランスミッター・レシーバ双方の電源が ON になっていますか？

・本紙だけでは解決できない場合、別紙:「施工説明書」もご参照ください。

株式会社 ラプラス・システム TEL: 075-634-8073