


◆ Solar Link ZERO の基本構成

内容物の確認

- ① Solar Link ZERO 本体 (以下、ZERO 本体) ② 専用 AC アダプタ ③ 設定変更用 USB メモリ (以下、付属の USB メモリ)

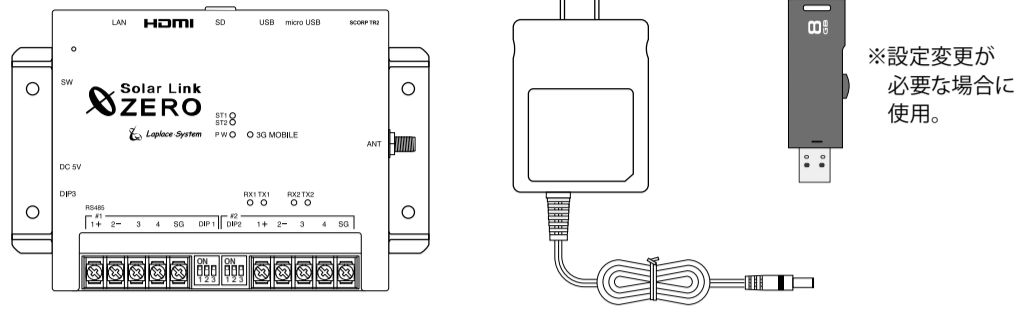

- ④ 取扱説明書
⑤ 施工説明書
⑥ 簡易取扱説明書
⑦ 簡易施工説明書 —— (本紙)
⑧ 設定確認・変更ガイド
⑨ 設定変更手順書 (付属の USB メモリ内に格納されている PDF ファイル)
⑩ 出荷時設定表 (ZERO に設定されている IP アドレス情報と DIP スイッチの設定など)

◆ 施工時に必要なもの

現地で用意するもの


計測の開始と確認に下記のものがが必要です。

- Windows PC**
USB ポートと LAN ポートのあるもの
対応 OS：Windows 7 / 10。USB ポートは必須。
付属の USB メモリ内のプログラムを使い設定変更を行います。
持ち運びがしやすいノート PC を推奨します。
- USB マウス**
USB ポートに接続できる有線マウス
ZERO 本体の「日時の確認と設定 (B 面参照)」の際に必要な場合があります。
- LAN ケーブル**
Windows PC をネットワークに接続する場合に使用します。
- ディスプレイ**
解像度 1920 × 1080 pixel が表示可能で HDMI 端子があるもの
ZERO 本体の表示確認に必要な場合があります。
ノート PC で代用することはできません。
現地に表示用のディスプレイがあり、ZERO 本体の設定をしながら画面が確認できる場合は不要です。
- HDMI ケーブル**
ZERO 本体とディスプレイを接続
ZERO 本体の表示確認に必要な場合があります。
現地に表示用のディスプレイがあり、ZERO 本体の設定をしながら画面が確認できる場合や、ディスプレイに付属している場合は不要です。
- 計測対象機器の情報** 接続する計測対象機器 (パワーコンディショナ、蓄電池等) の IP アドレス情報や設定方法、またその設定変更に必要な機器など。

配線に必要なもの

ZERO 本体に信号線を配線するには下記のものがが必要です。

- LAN ケーブル**
Ethernet 接続の計測対象機器と Ethernet 通信を行うケーブルです。
- RS-485 通信ケーブル**
RS-485 接続の計測対象機器と RS-485 通信を行うケーブルです。
※推奨通信ケーブル：シールド付きツイストペアケーブル KPEV ケーブル相当品
※必ず配線工事前に計測対象機器が 2 線式か 4 線式か確認を行ってください。
(別紙：「施工説明書」 P.10 参照)。
- 圧着端子**
RS-485 通信ケーブルを ZERO 本体へ接続する際に使用します。
※推奨接続端子：(株) ニチフ端子工業製 TMEV 1.25-3 相当品

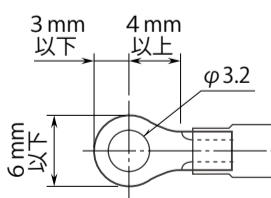

◎ RS-485 接続の計測対象機器のアドレス設定の確認

計測対象機器のアドレスが設定されていることを確認します。

- ※ 先頭番号から始まり、同じ番号が重複していないことを確認します。
- ※ 計測対象機器の設定や操作方法は、各計測対象機器のメーカーや計測対象機器に付属の取扱説明書をご確認ください。

◎ Ethernet 接続の計測対象機器の IP アドレスの確認

「出荷時設定表」に記載の IP アドレスと、各計測対象機器に設定されている IP アドレスが一致していることを確認し、一致していない場合は下記のいずれかの方法で設定を変更します。→一致している場合は「STEP1 本体の設置・接続」へ

方法 1：計測対象機器側の設定を「出荷時設定表」に合わせる。

→計測対象機器に付属の取扱説明書等を参照して行ってください。

方法 2：ZERO 側の設定を変更する (要 Windows PC)。


→付属の USB メモリ内の conf (または conf.exe) を使用します。

ZERO 側の設定変更 (詳細手順は付属の USB メモリ内の PDF ファイル「設定変更手順書」 P.11 参照)

1. conf (または conf.exe) を起動し、「計測関係設定」-「計測機器」を選択。



2. 画面左側のシステム構成で「LAN ポート：○○ (計測対象機器名)」を選択し、「IP アドレス設定」ボタンをクリックして接続台数分の IP アドレスを書き換えます。

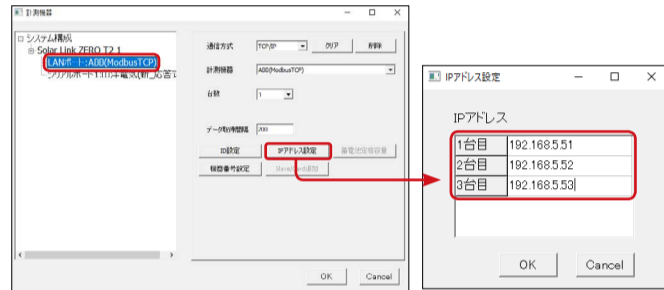

※注意※
この操作は計測対象機器の IP アドレスを ZERO 本体に登録する操作で、計測対象機器側の IP アドレスを変更する操作ではありません。

3. 「OK」をクリックして画面を閉じます。
4. 「ネットワーク設定」-「本体」を選択し、設定内容の確認または変更します。



※使用する接続方法に応じて、有線 LAN/ 無線 LAN タブの設定を確認または変更してください。
※ ZERO 本体のネットワーク設定の出荷時設定値は「出荷時設定表」を参照してください。

5. 「OK」をクリックして画面を閉じ、設定ツールを終了します。
6. 設定を反映するために、ZERO 本体に付属の USB メモリを挿入します。

STEP 1 本体の設置・接続

◎ ZERO 本体の設置


設置環境

- ・ 必ず手が届くところに設置してください。設置後に本体のスイッチ操作や、付属の USB メモリの抜き差し、LED 表示の確認を行う必要があります。
- ・ ZERO 本体に接続する LAN ケーブルが届く場所。
- ・ ZERO 本体と電源コンセントが専用 AC アダプタを用いて接続可能な場所。(専用 AC アダプタのケーブル長：120cm)
- ・ ZERO 本体を入れる収納箱がある場合は収納箱を設置できる広さが十分にある場所。
- ・ 平らで滑りにくい場所。

ZERO 本体の設置

- ・ 配線用のスペースを必ず確保してください。

※注意※
ZERO 本体は HDMI ポートが上になるように設置してください (図の通り)。
図のように設置できない場合は、HDMI ケーブルが抜けにくい止め具などで固定していただく必要があります。

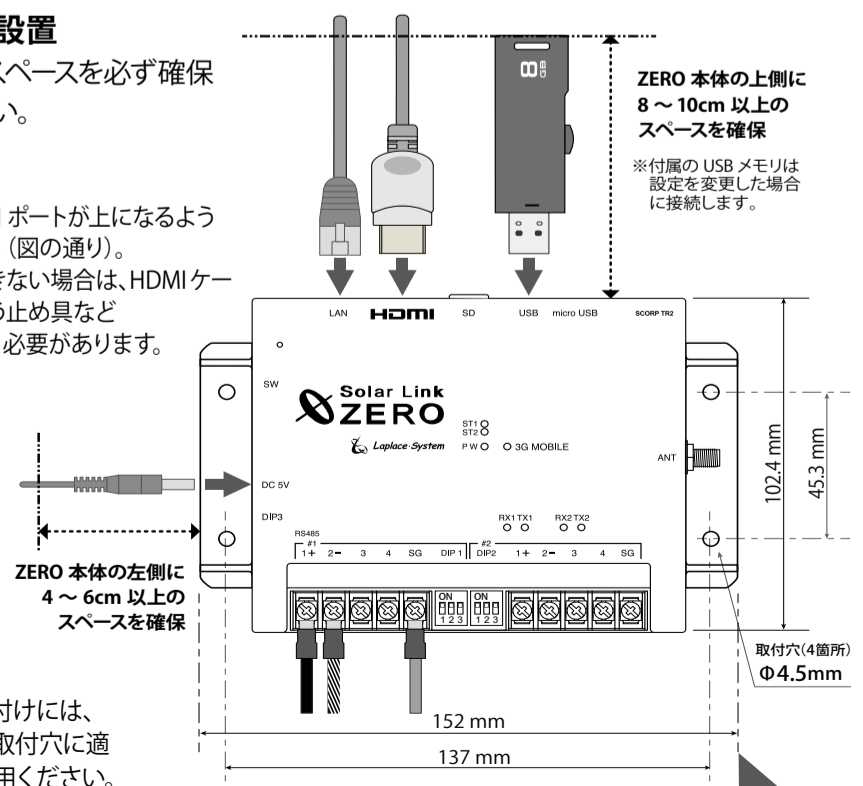


ZERO 本体の取り付けには、穴径 Φ 4.5mm の取付穴に適合したネジをご使用ください。

B 面へ続く

◎ 計測対象機器の接続


下図を参考に、本体の端子台部に計測対象機器からの RS-485 通信ケーブルを、LAN ポートに LAN ケーブルを接続します。

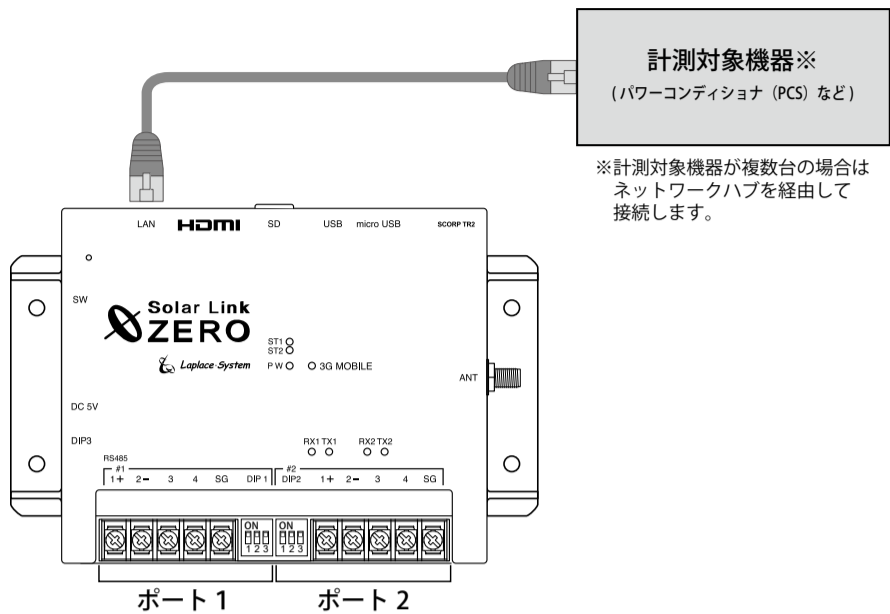

計測対象機器※
(パワーコンディショナ (PCS) など)

※計測対象機器が複数台の場合はネットワークハブを経由して接続します。

※ 2 線式接続の例 (4 線式の場合は、同梱の「施工説明書」P.10 を参照)

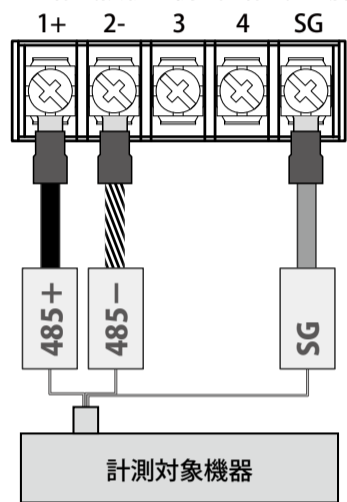


※ 施工時は、別紙：「出荷時設定表」をあらかじめご確認の上、作業を行ってください。

◎ ZERO 本体への周辺機器の接続

下図を参考に、ZERO 本体に、HDMI ケーブル等を接続します (周辺機器がある場合はそれらの電源を入れます)。

- ・ 付属の USB メモリの conf (または conf.exe) で設定変更した場合は、USB メモリを ZERO 本体に挿入します。
- ・ DIP スイッチ 3-3 が「OFF」であることを確認します。

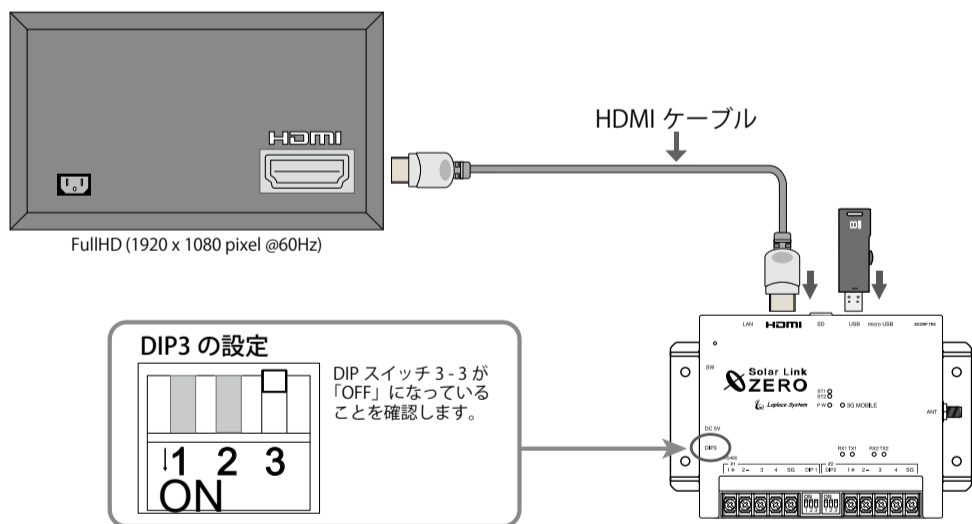


STEP 2 計測の確認

◎ 電源の投入

ZERO 本体に、専用 AC アダプタを接続します

- ・ ZERO 本体が起動し、ディスプレイに画面 a が表示されます。起動後は画面 b (計測画面) が表示されます。

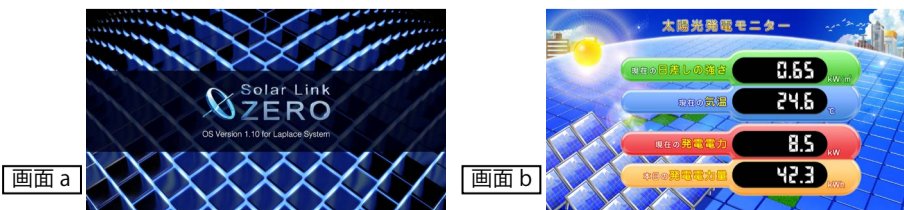


◎ 日時の確認と設定

ZERO の内部時計に設定された日付と時刻を確認します。

計測データは内部時計の日時で記録されます。必ず現在の日時であることを確認してください。

- ① 画面 b の状態で ZERO 本体のタクトスイッチ (白いボタン) を 1 回押すと、画面 c が表示されます。画面 c 右上の日時が現在の日時であることを確認してください。
→正しい場合は「計測の確認」へ

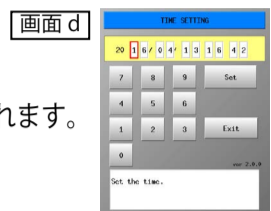

- ② マウスで画面 c 右上の日時をクリックすると、画面 d が表示されます。
- ③ ZERO 本体に設定されている日時が表示されるので、変更部分を選択 (赤枠で囲まれる) し、数値を入力します。
- ④ 入力後「Set」をクリックすると約 10 秒間の設定処理の後、画面が再度読み込まれます。
- ⑤ 画面の再読み込み後、日時が変更されているか確認します。

◎ 計測の確認

(1) 計測状況の確認

画面 c で表示される発電状況および各計測対象機器の状態を確認します。

画面 e Ethernet 接続の計測対象機器を先頭に、接続台数分の画面 e が表示されます。

PCS 1	正常:制御無し	計測対象機器から信号を正常に受信しています
10.0 kW	無通信	計測対象機器と ZERO が通信できていません
正常:制御無し	故障 停止 系統異常	計測対象機器から故障・停止・系統異常信号を受信中です (PCS の種類により表示されない場合があります)

【確認】

- 接続されている計測対象機器の台数分、画面 e が表示されているか。
- 全ての計測対象機器の状態表示が「正常：制御無し」と表示されているか。
- 計測機器の状態と画面の表示内容に乖離はないか。

(2) ZERO 本体の再起動

1. ZERO 本体左側面の白いボタン (タクトスイッチ) を 3 秒ほど長押ししてから離し、ZERO 本体を再起動します。
2. LED 表示で ZERO 本体が正常に計測していることを確認し (PW LED (緑) が点灯、ST2 LED (緑) が点滅)、ディスプレイが正常に表示されていれば、施工完了です。USB メモリを挿入している場合は取り外してください。

トラブル事例と対策

◎ 計測状況モニター画面 (画面 c)

画面 e は接続台数分表示されているが、「0.0 kW」、「無通信」と表示。

- ・ RS-485 ケーブルが正しく接続されていますか？ RS-485 通信に LAN ケーブルを利用する場合、ケーブルを ZERO 本体の LAN ポートに接続しないようご注意ください。
- ・ RS-485 ケーブルのプラス・マイナスの接続が逆になっていませんか？
※ 4 線式の場合は、3、4 番端子が特殊なので特にご注意ください。
- ・ RS-485 ケーブルや LAN ケーブルは断線していませんか？
- ・ 計測対象機器や周辺機器 (ネットワークハブ) の電源は入っていますか？
- ・ 計測対象機器のアドレス設定、IP アドレス設定は正しいですか？

n 台目の計測値が「0.0 kW」で「無通信」表示。

- ・ n 台目の計測対象機器の電源は入っていますか？
- ・ 計測対象機器と ZERO 本体間の配線に緩みや外れはありませんか？

計測機器の状態と画面の表示内容に乖離がある。

- ・ 計測対象機器側の状態をご確認ください。

PCS 状態が「故障、停止、系統異常」と表示される。

- ・ 計測対象機器側の状態をご確認ください。

◎ 表示用ディスプレイ

真っ暗な画面、または、何も表示されていない。

- ・ ディスプレイの電源は ON になっていますか？
- ・ ZERO 本体は起動していますか？ (PW LED (緑): 点灯、ST2 LED (緑): 点滅で正常動作中)
- ・ ZERO 本体とディスプレイ間の HDMI ケーブルに緩みや外れはありませんか？
- ・ ディスプレイの入力 (ライン) 切替が正しく設定されていますか？
- ・ エクステンダーを介してディスプレイに画像を表示している場合、エクステンダーのトランスミッター・レシーバ双方の電源が ON になっていますか？
- ・ 本紙だけでは解決できない場合、別紙：「施工説明書」もご参照ください。

株式会社 ラプラス・システム TEL: 075-634-8073